


压力传感器 高性能数字显示

DP-100系列 适合在日本以外的国家使用

执行标准号: Q/320500 SUNX 08

MC-DP100C No.0016-03V

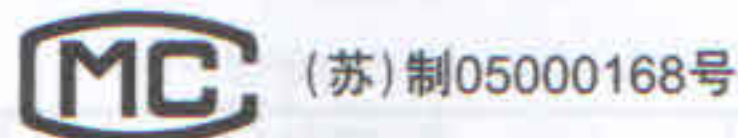


非常感谢您使用Panasonic产品。
请仔细、完整地阅读此操作手册以便正确、合理地使用此产品。
请把此手册放在随手可得之处以便快速查找。

警告

- 请勿将本产品作为人体保护用的检测装置。
- 若进行以人体保护为目的的检测, 请使用符合OSHA、ANSI及IEC等各国人体保护用相关法律及规格的产品。
- 根据计量法, 该产品不能在日本国内使用。

1 部件名称

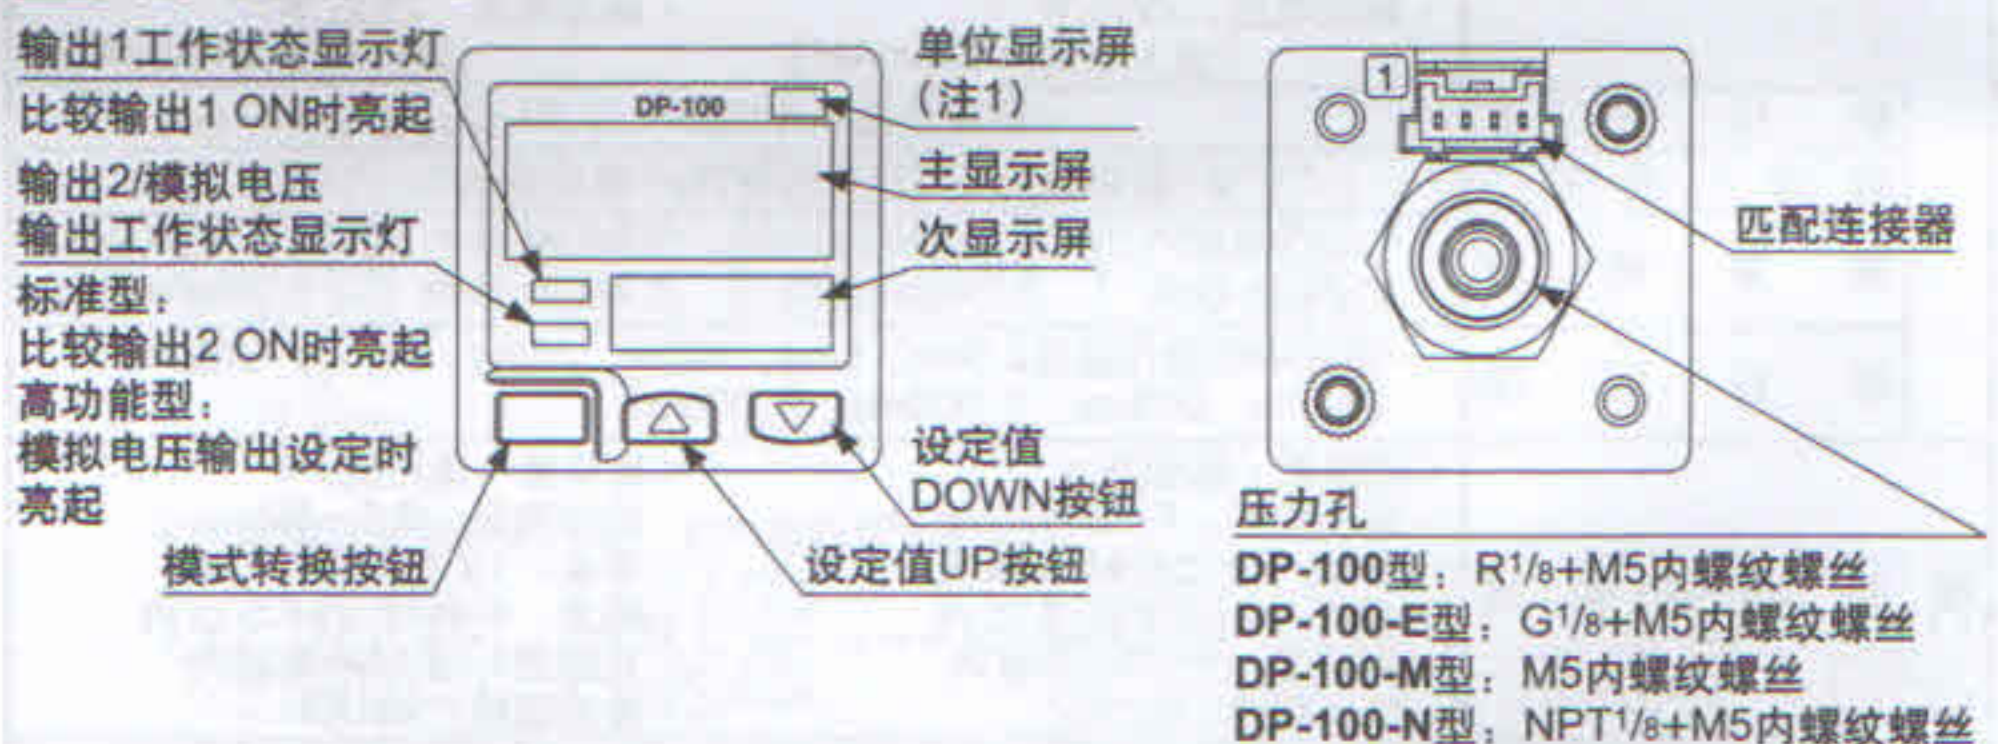

(注1): 设定压力单位为“MPa”或“kPa”以外的单位时, 请贴上附带的与设定的压力单位相对应的单位转换铭板。

2 配管

- 当将通用的连接器连接到压力孔时, 用12mm的扳手(DP-100-E型为14mm)卡住压力孔六边形部位, 紧固扭矩应在9.8N·m以下(使用M5内螺纹螺丝时为1N·m以下)。若紧固扭矩过大, 连接器或压力孔部位会损坏。另外, 为了防止渗漏, 连接时在连接器上绕上封带。



3 安装

- 请使用另外准备的传感器安装支架MS-DP1-1。另外, 需要使用传感器安装支架等安装传感器时, 紧固扭矩应在0.5N·m以下。



- 同时也配有面板安装支架MS-DP1-2(另售)和MS-DP1-4(另售)、正面防护罩MS-DP1-3(另售)和DPX-04(另售)。
- 根据所使用的面板安装支架的不同, 配套使用的正面防护罩也不同。请将MS-DP1-2和MS-DP1-3、MS-DP1-4和DPX-04配套使用。
- 关于面板安装支架的安装方法, 请参考MS-DP1-2或MS-DP1-4附带的使用说明书。

4 连接

连接方法

- 将带连接器电缆CN-14A-C□如右图所示插入到本产品的匹配连接器部。




拆卸方法

- 按住带连接器电缆的接线片的同时, 拔出连接器主体。

<匹配连接器>
接点: SPHD-001T-P0.5
外壳: PAP-04V-S
[J.S.T.Mfg.Co.,Ltd生产]

(注1): 请注意拆卸时若不按住接线片就拉伸电缆部, 会引起电缆断线、连接器损坏。

<连接器针配置图>

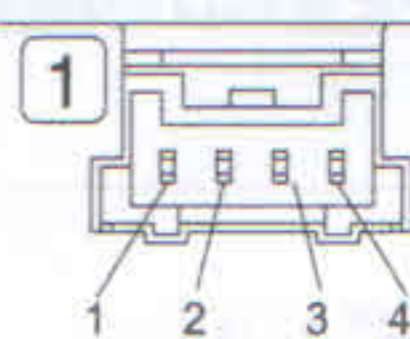


连接器针No.	端子名
1	+V
2	比较输出1
3	标准型: 比较输出2 高功能型: 模拟电压输出或外部输入
4	0V

5 I/O电路图


当使用模拟电压输出时, 请注意连接具有适当输入阻抗的外部设备。另外, 延长电缆时, 请注意因电缆电阻, 电压会下降。

NPN输出型

标准型

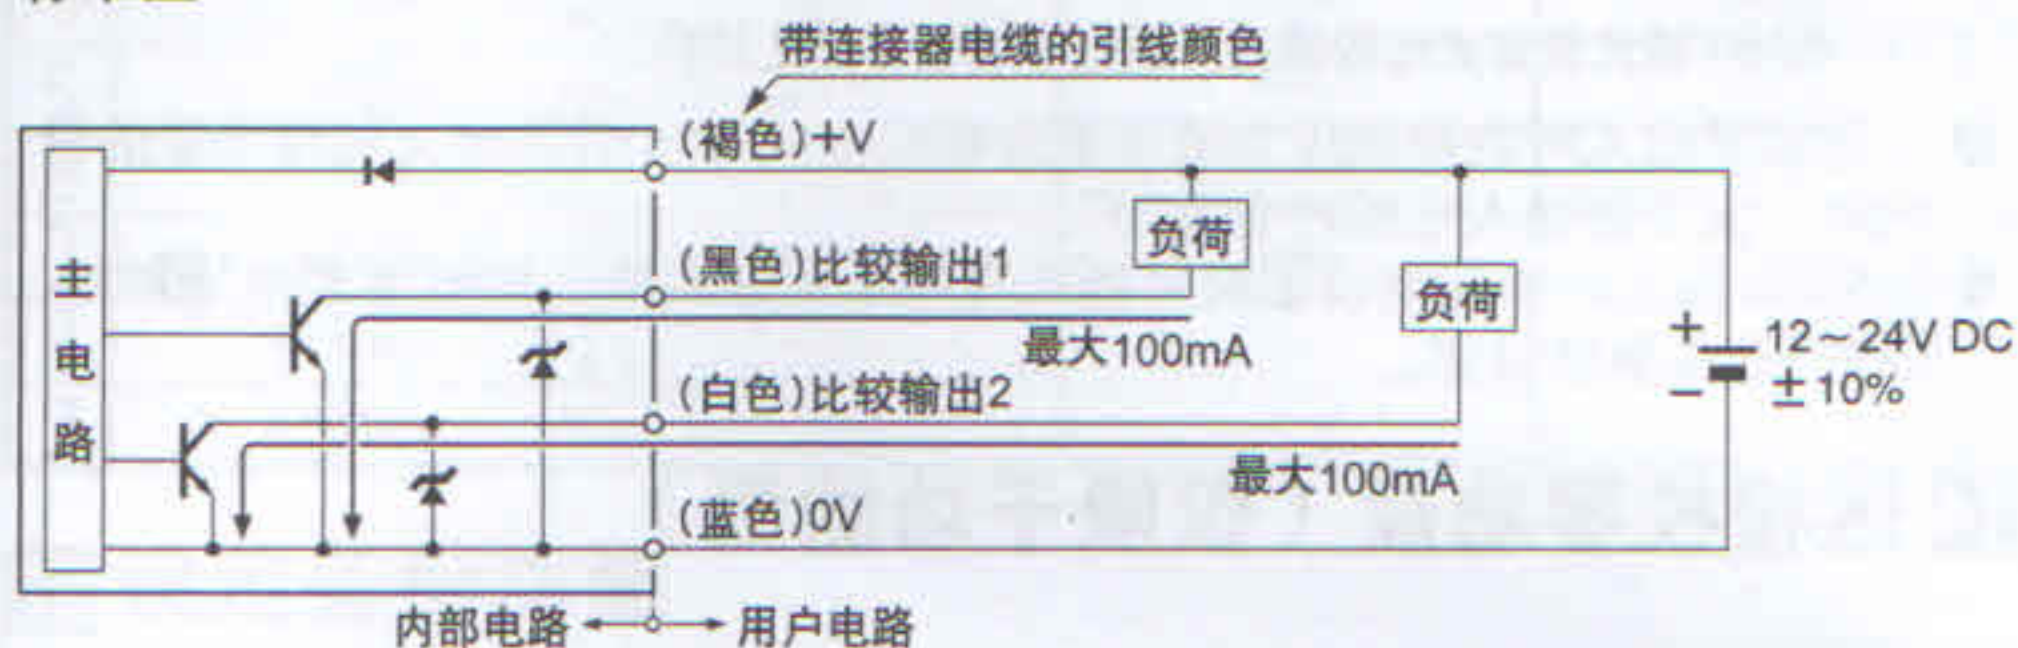


高功能型

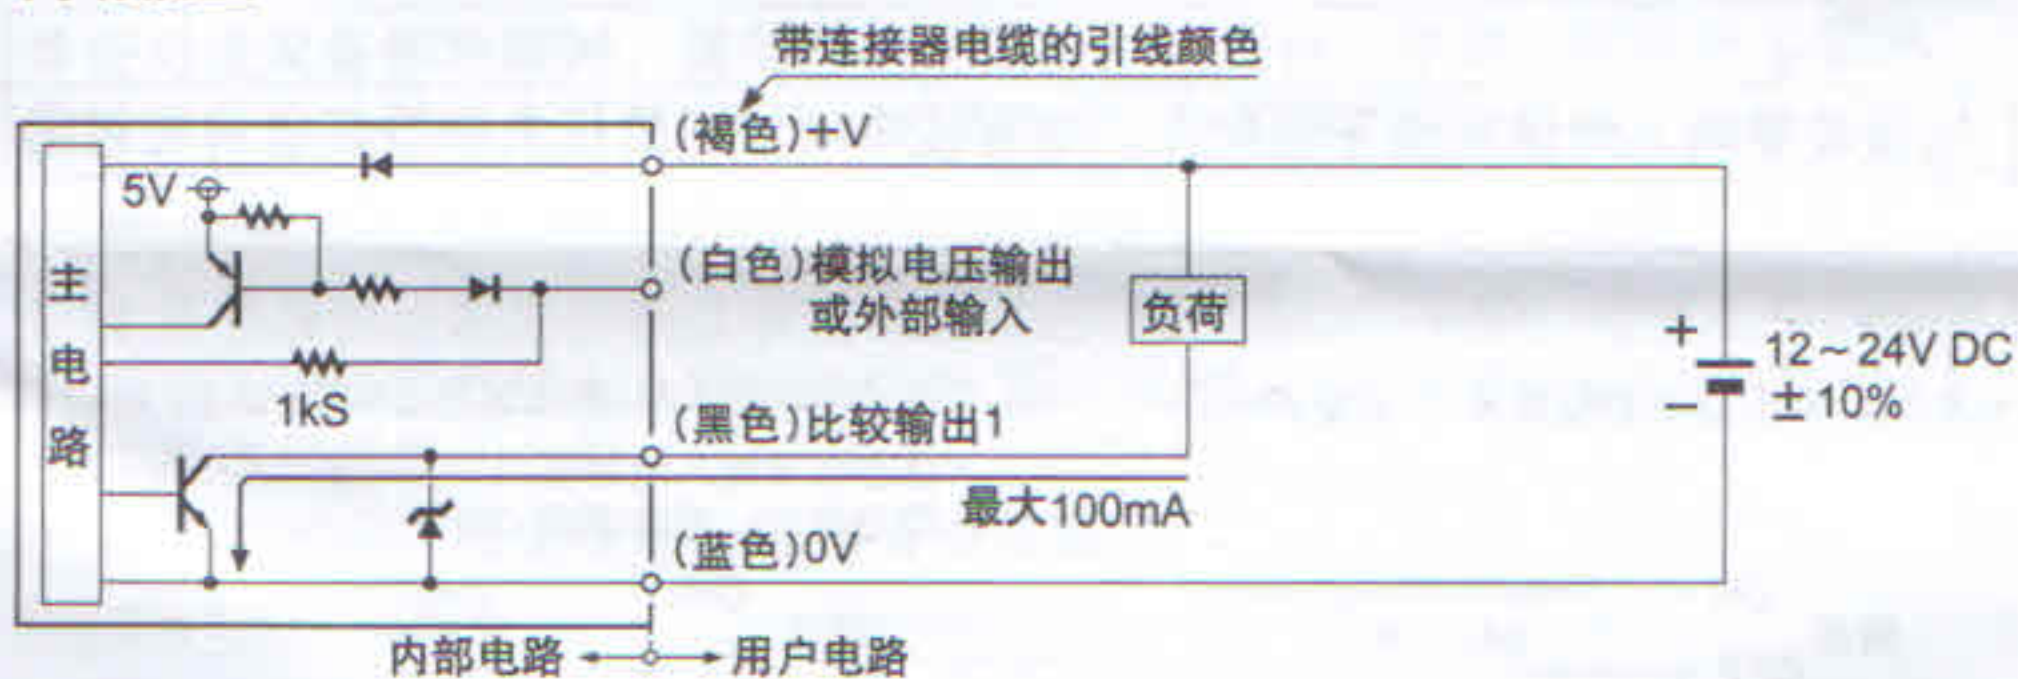


PNP输出型

标准型

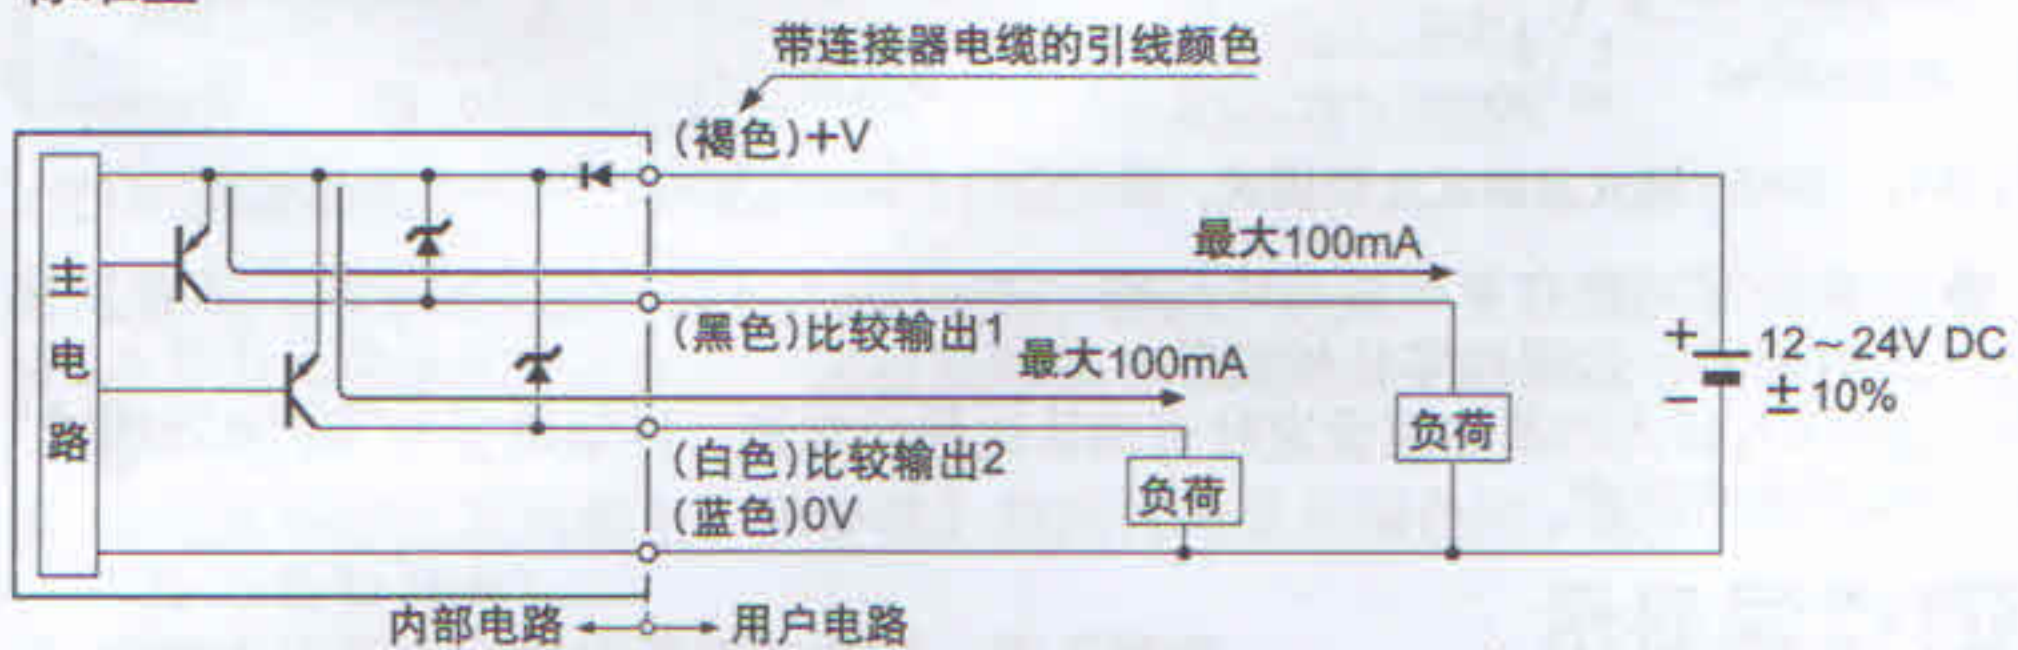

高功能型

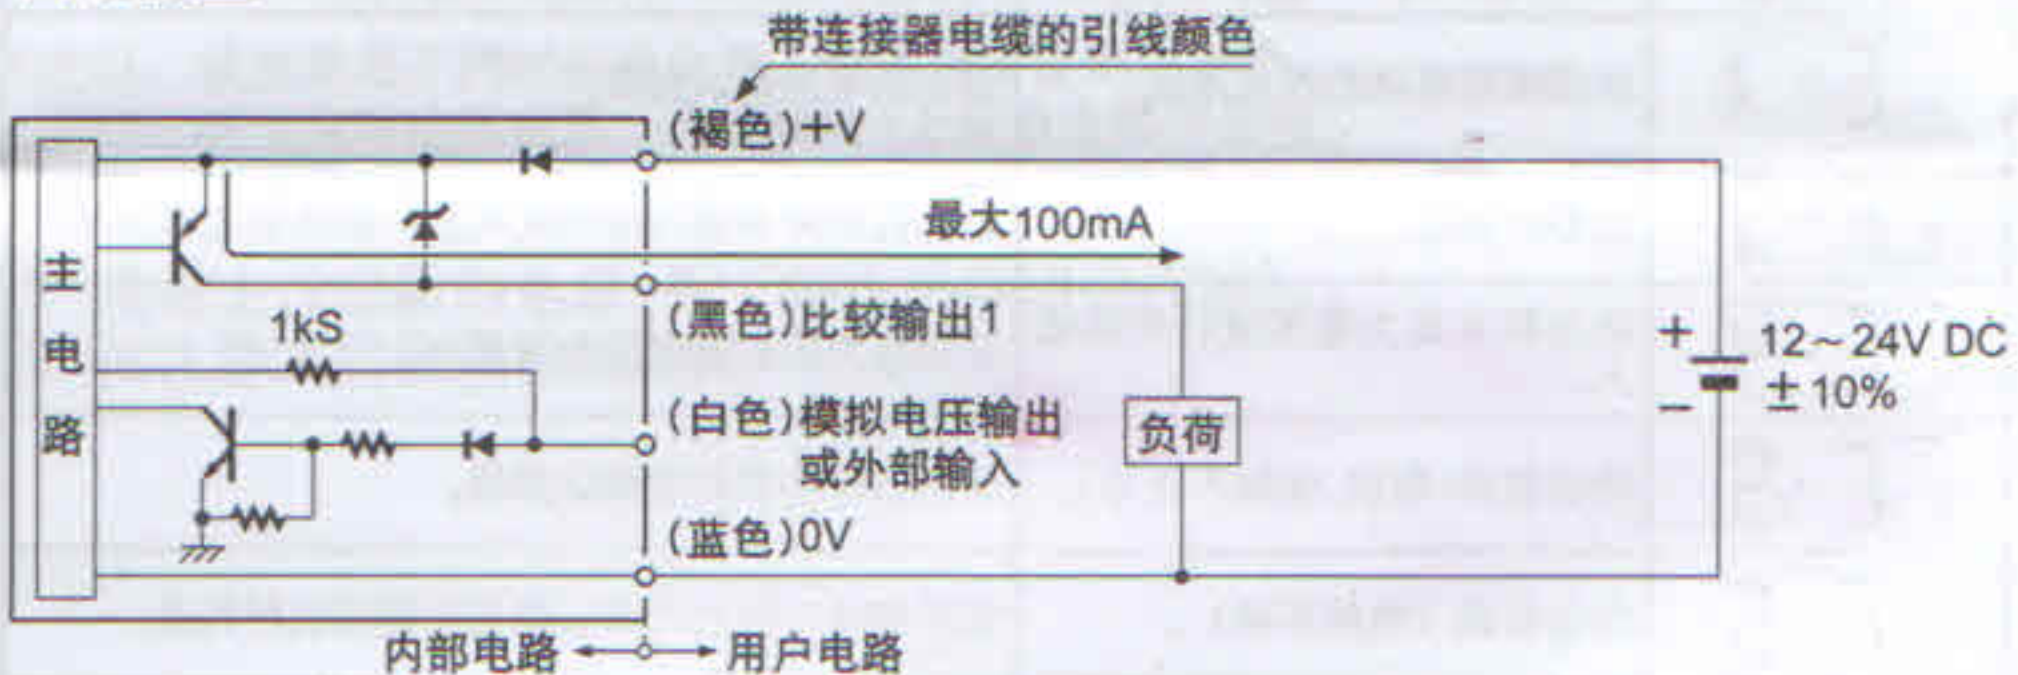


6 输出模式和输出工作

- 对于比较输出1及比较输出2, 可以分别从EASY模式及应差模式、窗式比较模式中选择输出模式。
详情请参考“10菜单设定模式”的<比较输出1/2输出模式设定>

EASY模式


- EASY模式是指控制比较输出ON/OFF的模式。

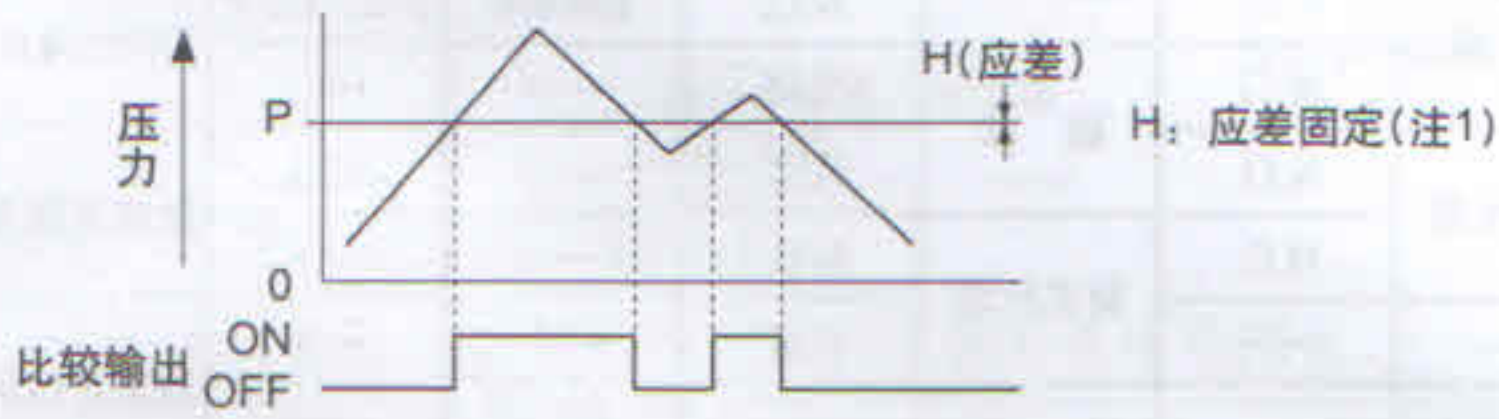

- (注1): 应差可固定在8阶段。
设定方法请参考“11 PRO模式”的<应差固定值转换>。
- (注2): 比较输出1时, 次显示屏显示为“P-1”, 比较输出2时, 次显示屏显示为“P-2”。

应差模式

- 应差模式是指任意设定比较输出的应差(应差)来控制ON/OFF的模式。

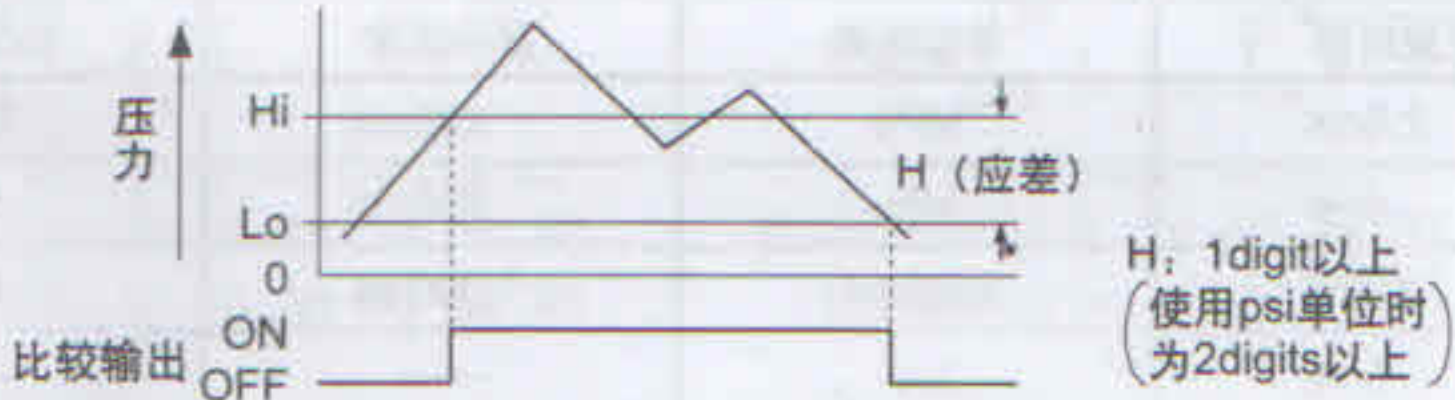

- (注1): 比较输出1时, 次显示屏显示为“Hi-1”, “Lo-1”, 比较输出2时, 次显示屏显示为“Hi-2”, “Lo-2”。

窗式比较模式

- 窗式比较模式是指通过设定范围内的压力来控制比较输出的ON或OFF的模式。



- (注1): 应差可固定在8阶段。
设定方法请参考“11 PRO模式”的<应差固定值转换>。
- (注2): 比较输出1时, 次显示屏显示为“Hi-1”, “Lo-1”, 比较输出2时, 次显示屏显示为“Hi-2”, “Lo-2”。

7 产品中的有毒有害物质或元素的名称及含有量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	镉(Cd)	6价铬(Cr6+)	水银(Hg)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
实装电路板	×	○	○	○	○	○
外装部件(※)	×	○	○	○	○	○
其他	×	○	○	○	○	○

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在《电子信息产品中有毒有害物质限量要求》标准规定的限量要求以下。
×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出《电子信息产品中有毒有害物质限量要求》标准规定的限量要求。


(※): 外装部件包括外廓壳体、标牌类、光学系零件、电缆、连接器、配线用螺丝、端子、安装支架等零件。

<批号含义>

AC1N(2010年3月生产)
L月[A(1月)、B(2月)、C(3月).....L(12月)]
—西历[A(*0年)、B(*1年)、C(*2年).....J(*9年)]

8 设定

<设定步骤>

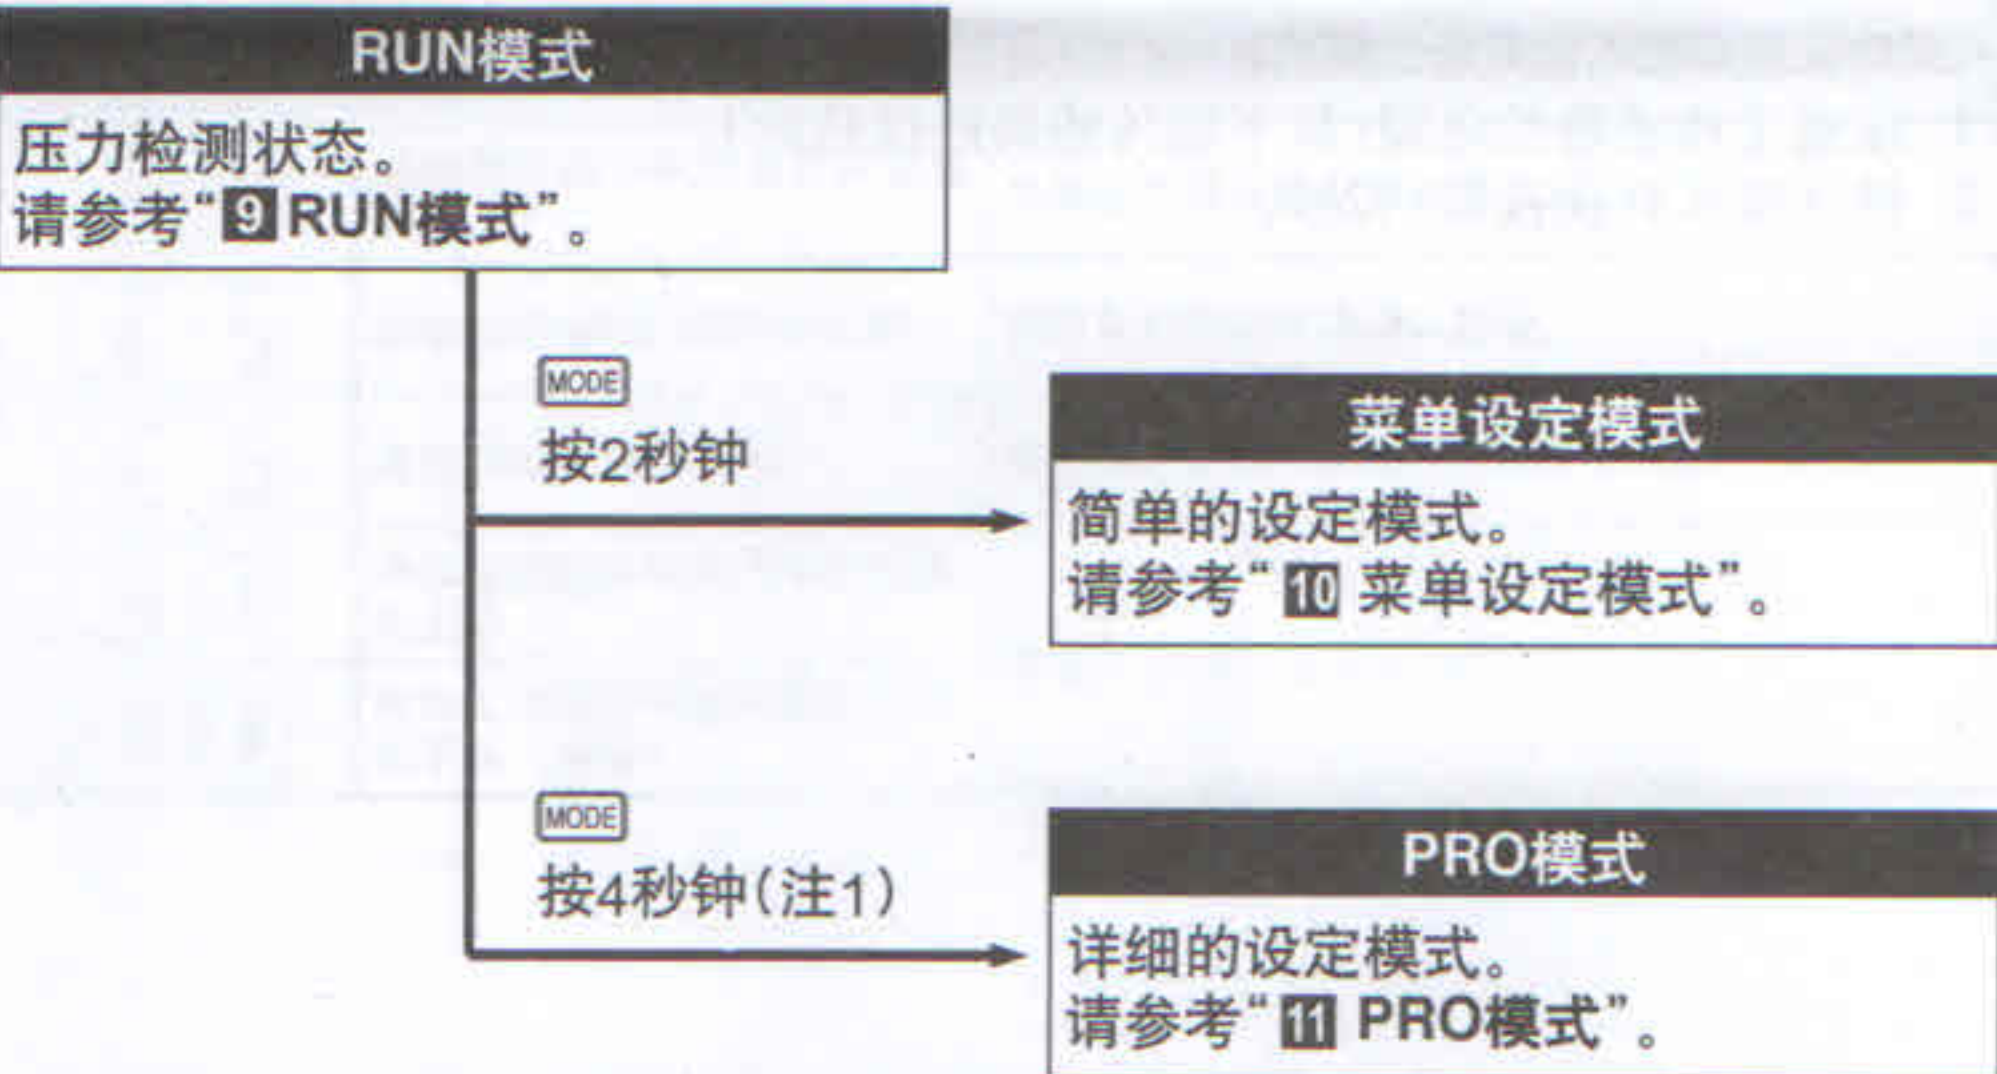


- (注1): 按住模式转换按钮2秒后会转换成菜单设定模式, 因此要转换为PRO模式时, 请持续按该按钮。

9 RUN模式

基准值设定

- 关于设定条件的设定方法, 请参考“10 菜单设定模式”的<比较输出1/2输出模式设定>、<模拟电压输出/外部输入转换>。

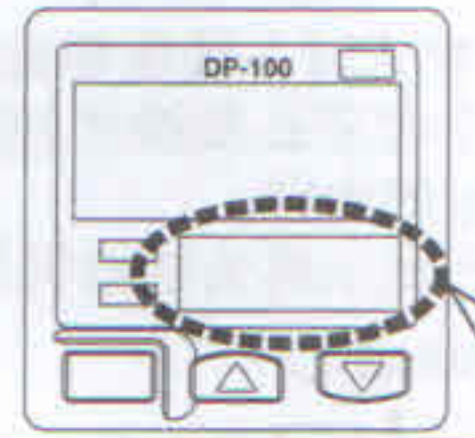

设定基准值时, 只有次显示屏显示转换, 所以下图的显示仅为次显示屏的显示。

- (注1): 若超出设定压力范围, 次显示屏亮起显示“UP”(超出上限)或“DOWN”(超出下限)。

同时, 设定“应差模式/窗式比较模式”的基准值时, 若Hi的基准值低于Lo的基准值则显示“DOWN”。

• 标准型时


<设定条件1>
比较输出1输出模式: “EASY”(EASY模式)
比较输出2输出模式: “OFF”(OFF)




<设定条件2>
比较输出1输出模式: “EASY”(EASY模式)
比较输出2输出模式: “EASY”(EASY模式)



<设定条件3>
比较输出1输出模式: “EASY”(EASY模式)
比较输出2输出模式: “HYS”(应差模式)或“WCOMP”(窗式比较模式)

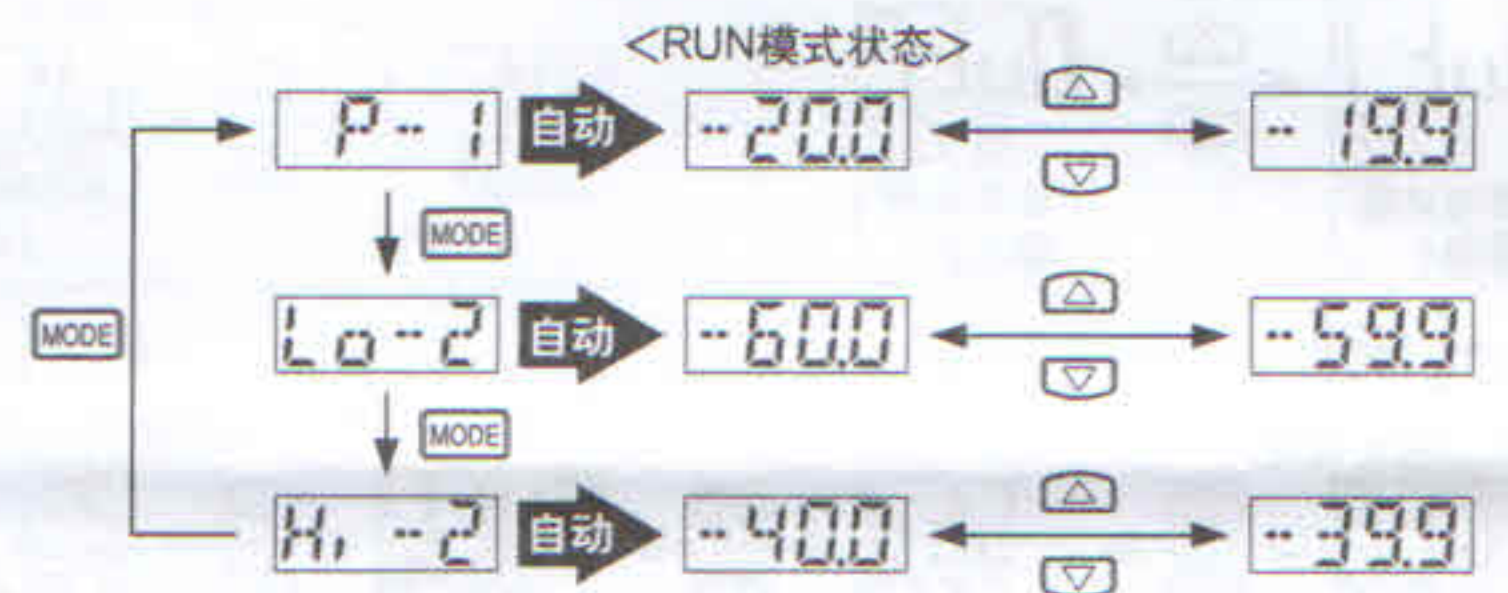


<设定条件4>
比较输出1输出模式: “HYS”(应差模式)或“WCOMP”(窗式比较模式)
比较输出2输出模式: “OFF”(OFF)

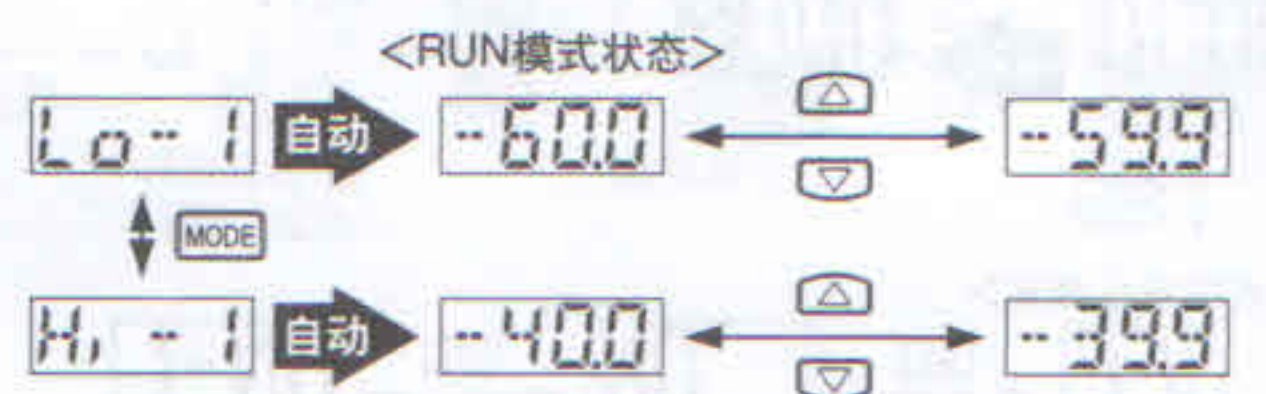

<设定条件5>
比较输出1输出模式: “HYS”(应差模式)或“WCOMP”(窗式比较模式)
比较输出2输出模式: “EASY”(EASY模式)



<设定条件6>
比较输出1输出模式: “HYS”(应差模式)或“WCOMP”(窗式比较模式)
比较输出2输出模式: “HYS”(应差模式)或“WCOMP”(窗式比较模式)

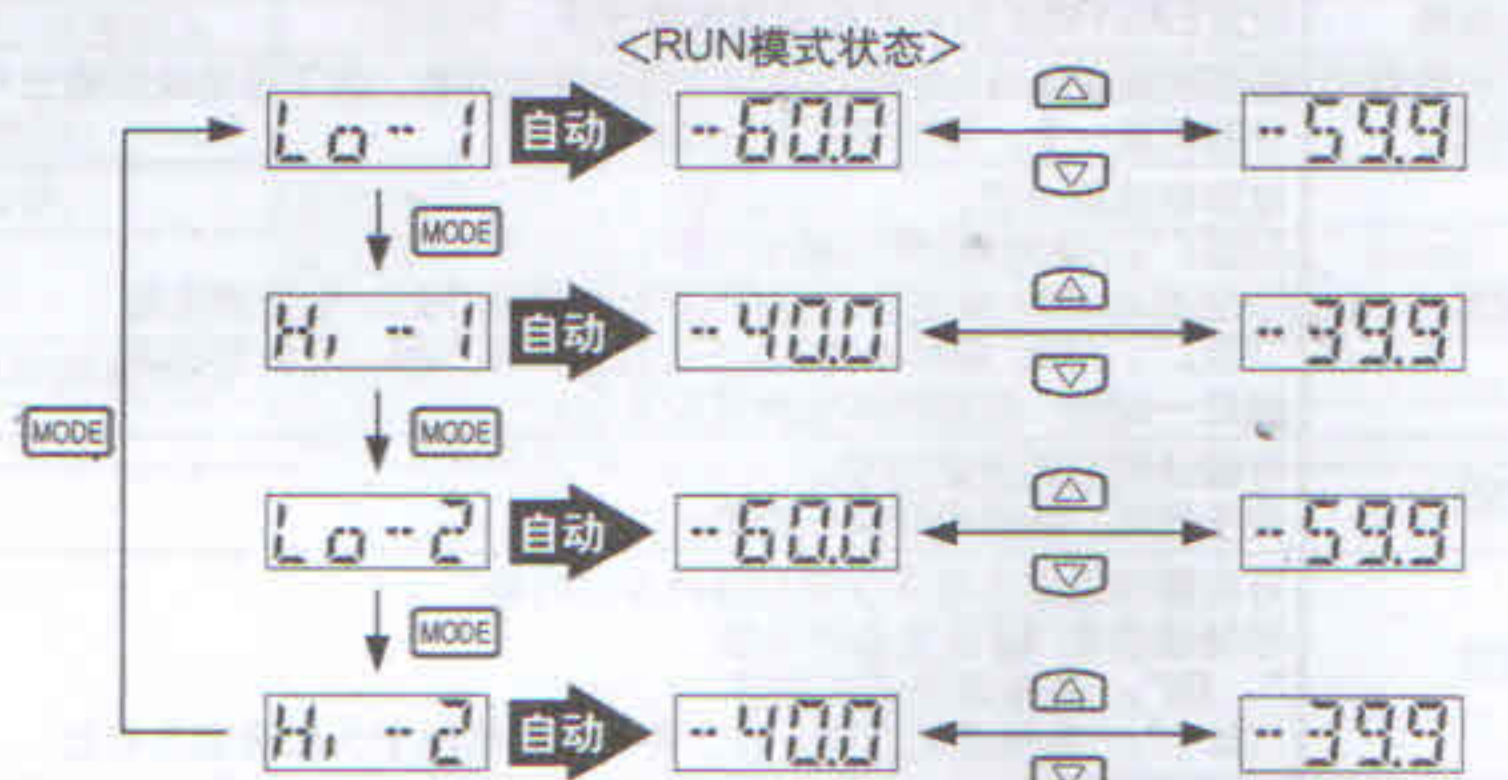

· 高性能型时

<设定条件7>
比较输出1输出模式：“EASY”(EASY模式)
模拟电压输出/外部输入转换：“Rout”(模拟电压输出)



<设定条件8>
比较输出1输出模式：“EASY”(EASY模式)
模拟电压输出/外部输入转换：“AREF”(自动参照输入)或“ZERO”(远程校零输入)



<设定条件9>
比较输出1输出模式：“HYS”(应差模式)或“WCMP”(窗式比较模式)
模拟电压输出/外部输入转换：“Rout”(模拟电压输出)



<设定条件0>
比较输出1输出模式：“HYS”(应差模式)或“WCMP”(窗式比较模式)
模拟电压输出/外部输入转换：“AREF”(自动参照输入)或“ZERO”(远程校零输入)



(注1): 显示自动参照值及远程校零值。
详细内容请参考“自动参照功能”、“远程校零功能”。

· 共同

校零功能

● 校零功能是指使压力孔处于大气压下时，压力值被强制显示为“0”的功能。



按钮锁定功能

● 按钮锁定功能是指通过使传感器不反应按钮操作来防止每个设定模式在已设定状态下的错误改变。

<按钮锁定>



<解锁>



峰值·谷值保持功能

● 峰值·谷值保持功能是指显示变动压力的峰值和谷值的功能。
● 峰值在主显示屏上显示，谷值在次显示屏上显示。

<峰值·谷值保持设定>



<峰值·谷值保持解除>




10 菜单设定模式

- RUN模式时，按住模式转换按钮2秒则转换成菜单设定模式。
- 设定中途若长按模式转换按钮则转换成RUN模式。此时，设定内容为中途设定的内容。
- 左端的显示屏为初始状态(出厂状态)。

<RUN模式>




· 标准型时

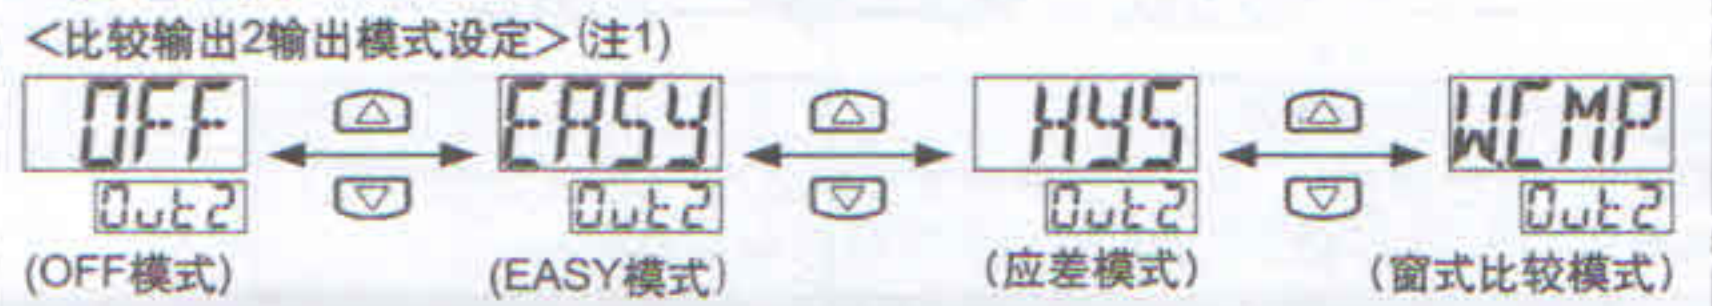


· 高性能型时




· 标准型时

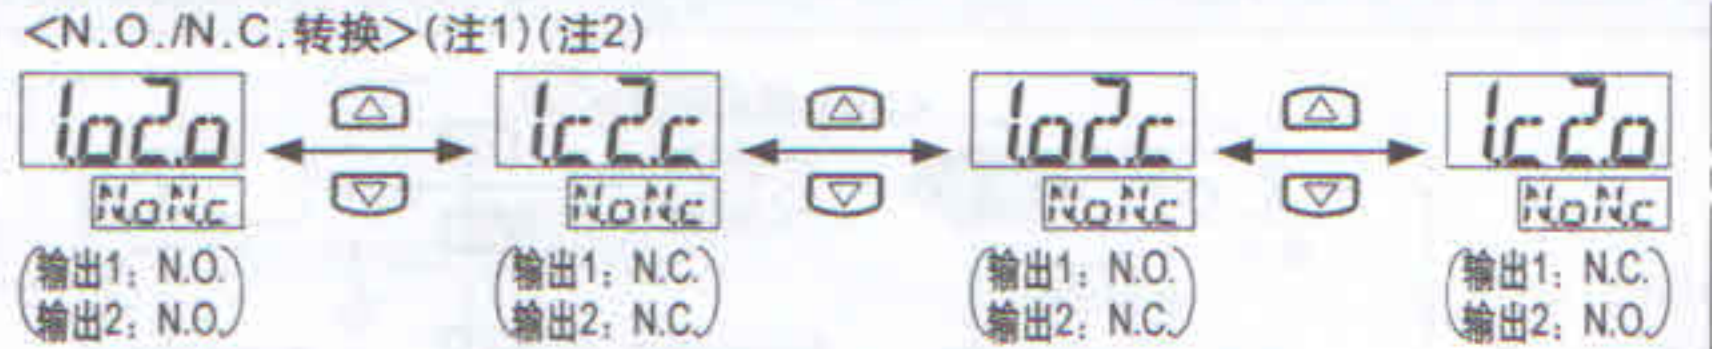


· 高性能型时

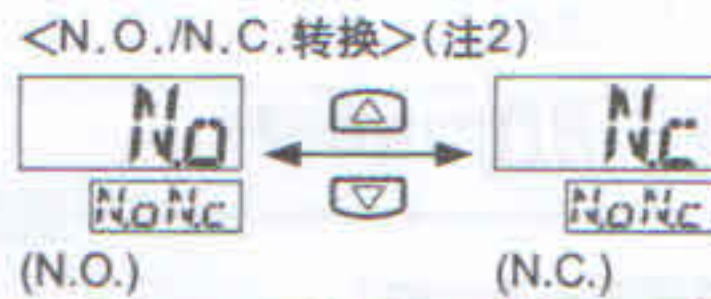

<反应时间设定>

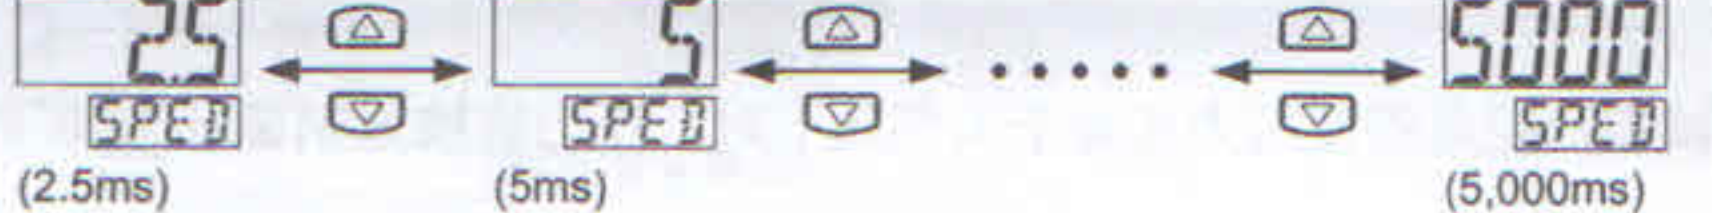

<主显示屏的显示颜色转换>

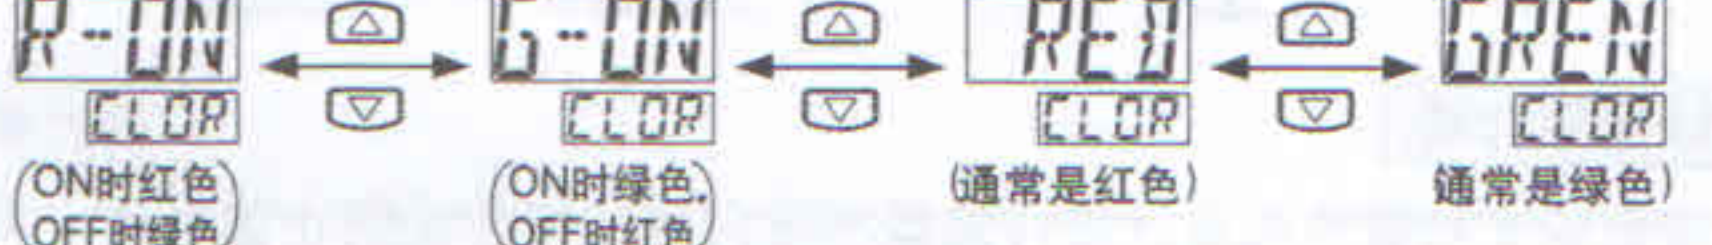

<单位转换>




- (注1): 比较输出2输出模式设定为“OFF”时，N.O./N.C.转换显示和高性能型显示相同。
(注2): 高压型的初始状态为“No”。低压型的初始状态为“Nc”。
(注3): 低压型的初始状态为“kPa”。不显示“MPa”。
(注4): 高压型没有显示。

设定项目	说明
比较输出1输出模式设定	设定比较输出1的输出模式。
比较输出2输出模式设定 (仅限于标准型)	设定比较输出2的输出模式。
模拟电压输出/外部输入转换 (仅限于高性能型)	可进行模拟电压输出及自动参照输入、远程校零输入的转换。
N.O./N.C.转换	设定为常开(N.O.)或常闭(N.C.)。
反应时间设定	可设定反应时间。从2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1,000ms、5,000ms中选择反应时间。
主显示屏的显示颜色转换	可转换主显示屏的显示颜色。
单位转换	可转换压力单位。

11 PRO模式

- RUN模式时，按住模式转换按钮4秒则转换成PRO模式。
- 设定中途若长按模式转换按钮则转换成RUN模式。此时，设定内容为中途设定的内容。
- 左端的显示屏为初始状态(出厂状态)。

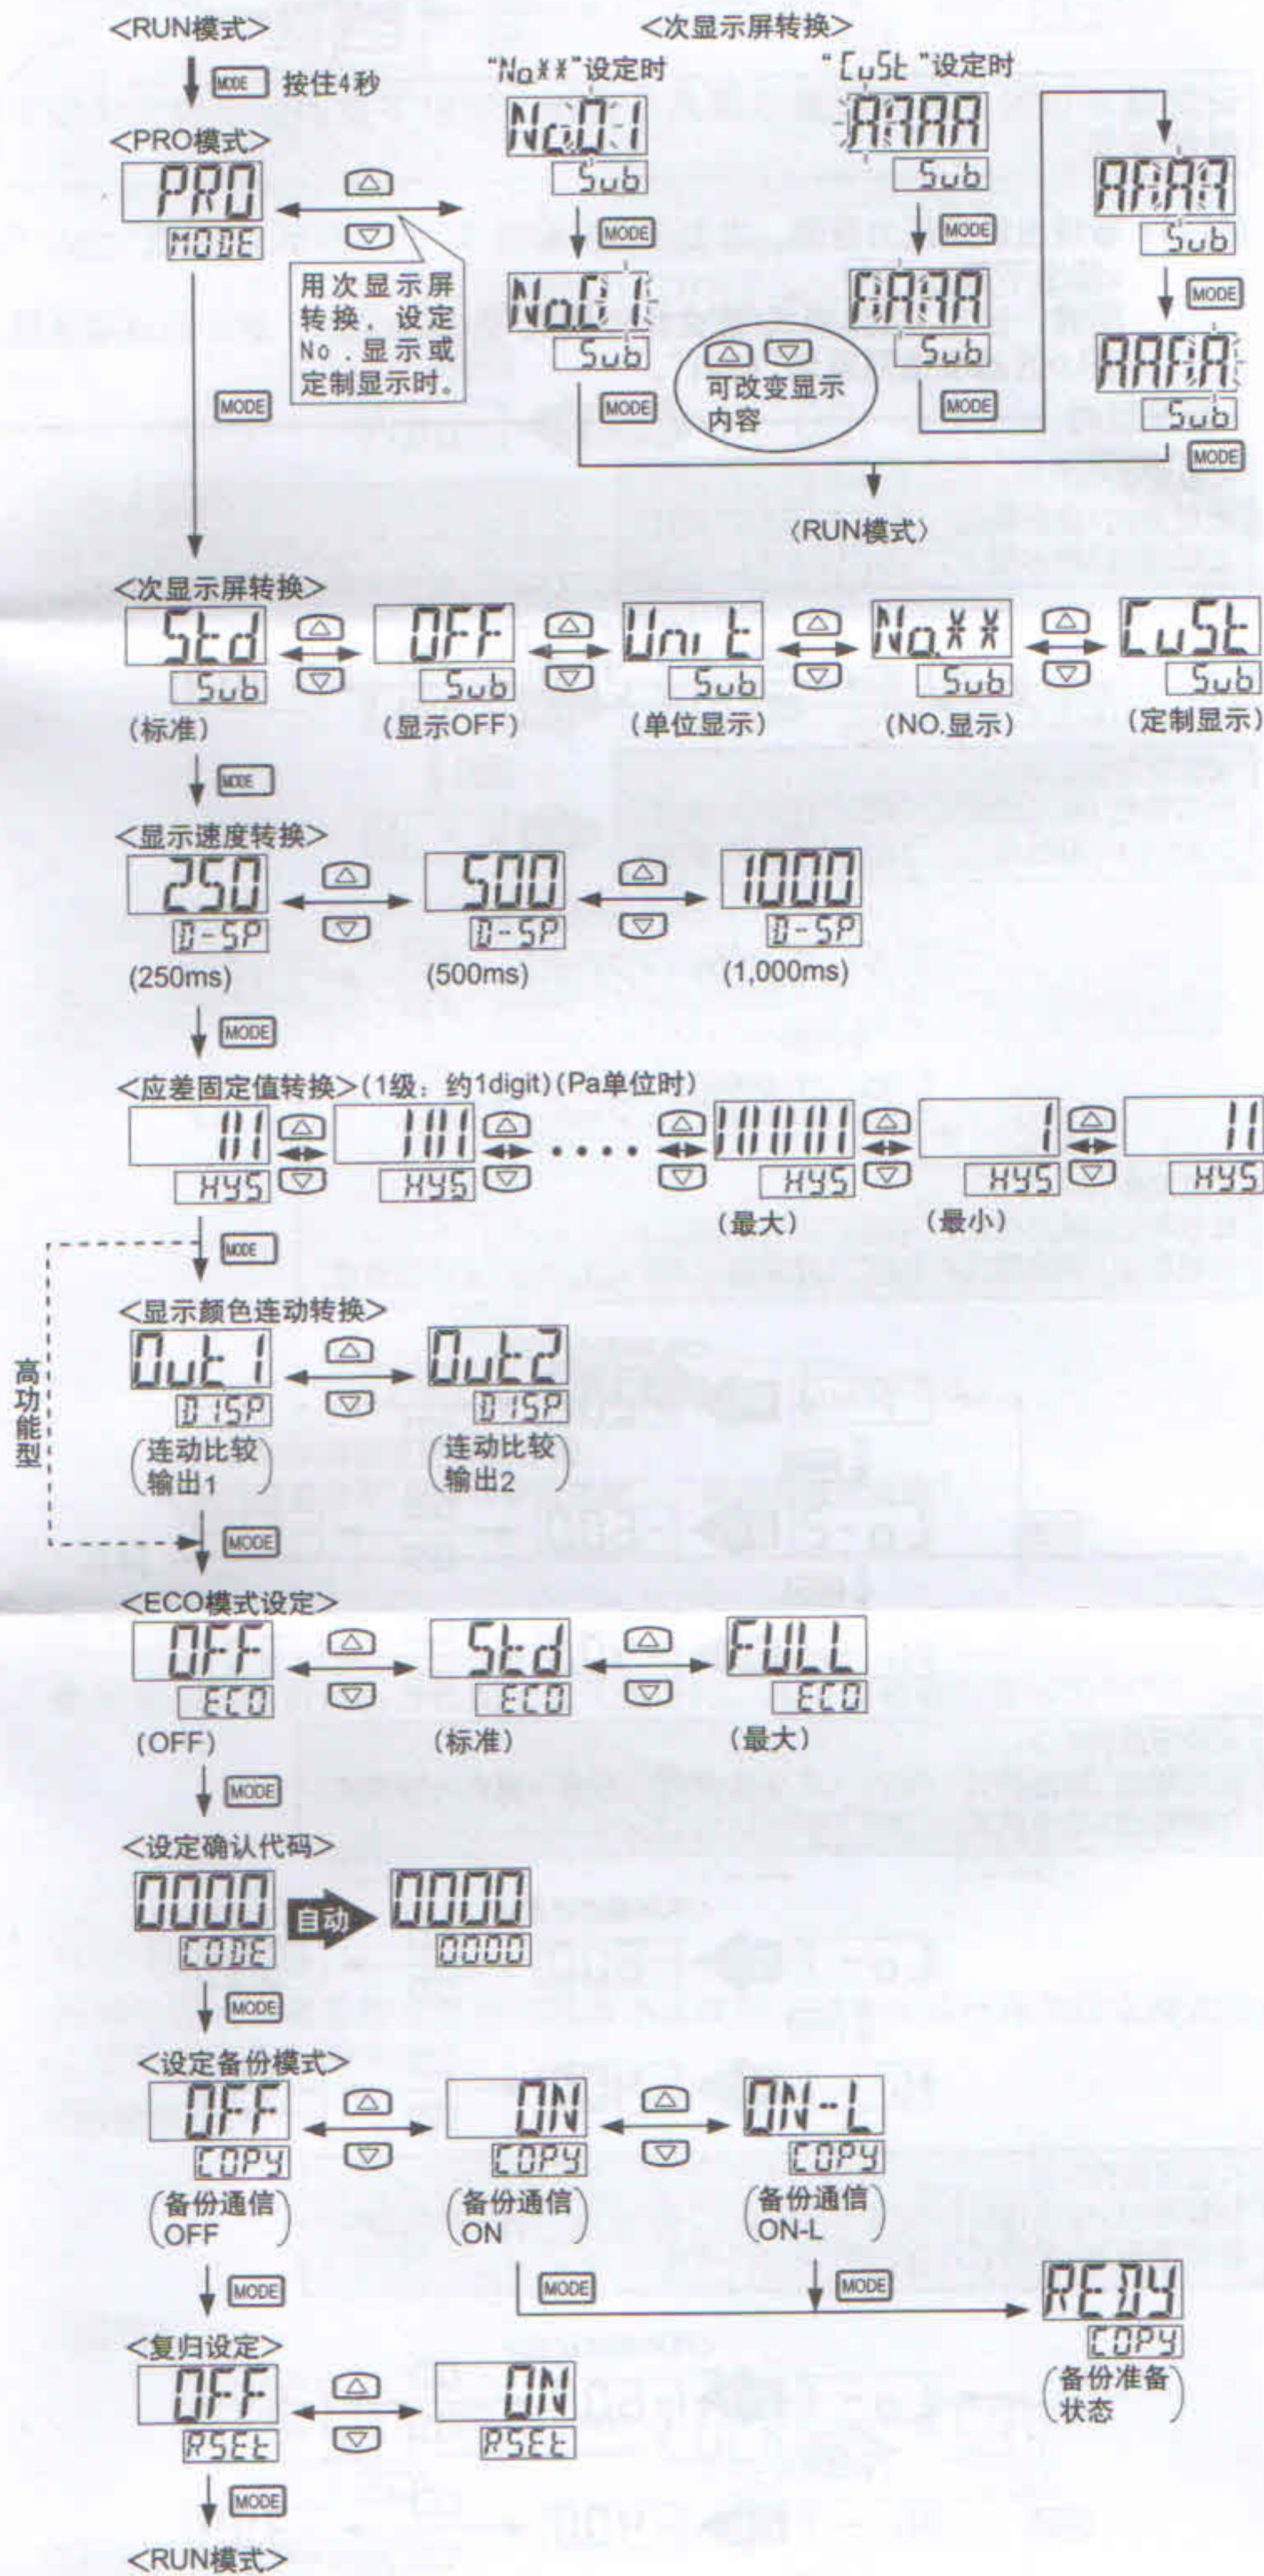

代码一览表

代码	第1位	第2位		第3位	第4位		
		标准型	高性能型		主显示屏的显示颜色	仅限于标准型	
0	EASY	N.O./N.C. 转换	比较输出1 输出模式	模拟电压输出 外部输入	P-1, Lo-1	ON时红色	比较输出1
1		N.O./N.C. 转换	比较输出2 输出模式	自动参照	Hi-1	ON时绿色	比较输出2
2	磁滞	N.O./N.C. 转换	EASY	远程校准	P-2, Lo-2	ON时绿色	比较输出1
3		N.O./N.C. 转换	磁滞	—	Hi-2	通常是红色	比较输出2
4	窗式比较	N.O./N.C. 转换	窗式比较	—	ADJ.	通常是红色	比较输出1
5		N.O./N.C. 转换	窗式比较	—	—	通常是绿色	比较输出2
6	—	—	—	—	—	—	比较输出1
7	—	—	—	—	—	—	比较输出2


代码	第5位	第6位	第7位	第8位
0	反应时间	单位转换	显示速度	ECO模式
1	2.5ms	MPa	250ms	OFF
2	5ms	kPa	500ms	Std
3	10ms	kgf/cm ²	1,000ms	Full
4	25ms	bar	—	—
5	50ms	psi	—	—
6	100ms	mmHg	—	—
7	250ms	inchHg	—	—
8	500ms	—	—	—
9	1,000ms	—	—	—
	5,000ms	—	—	—

12 设定备份功能

- 将主传感器的设定内容备份到副传感器上的功能。
- 使用设定备份功能时，请务必在相同机种间进行。不同机种间无法备份。
- 设定备份功能最多只能1台主传感器对应1台副传感器。

<设定步骤>

- 1 主传感器的设定备份模式设定为备份通信ON或ON-L后，按模式转换按钮即变为备份准备状态。详情请参考“11 PRO模式”的<设定备份模式>。
- 2 切断主传感器的电源。
- 3 如下图所示，将主传感器和副传感器接线。

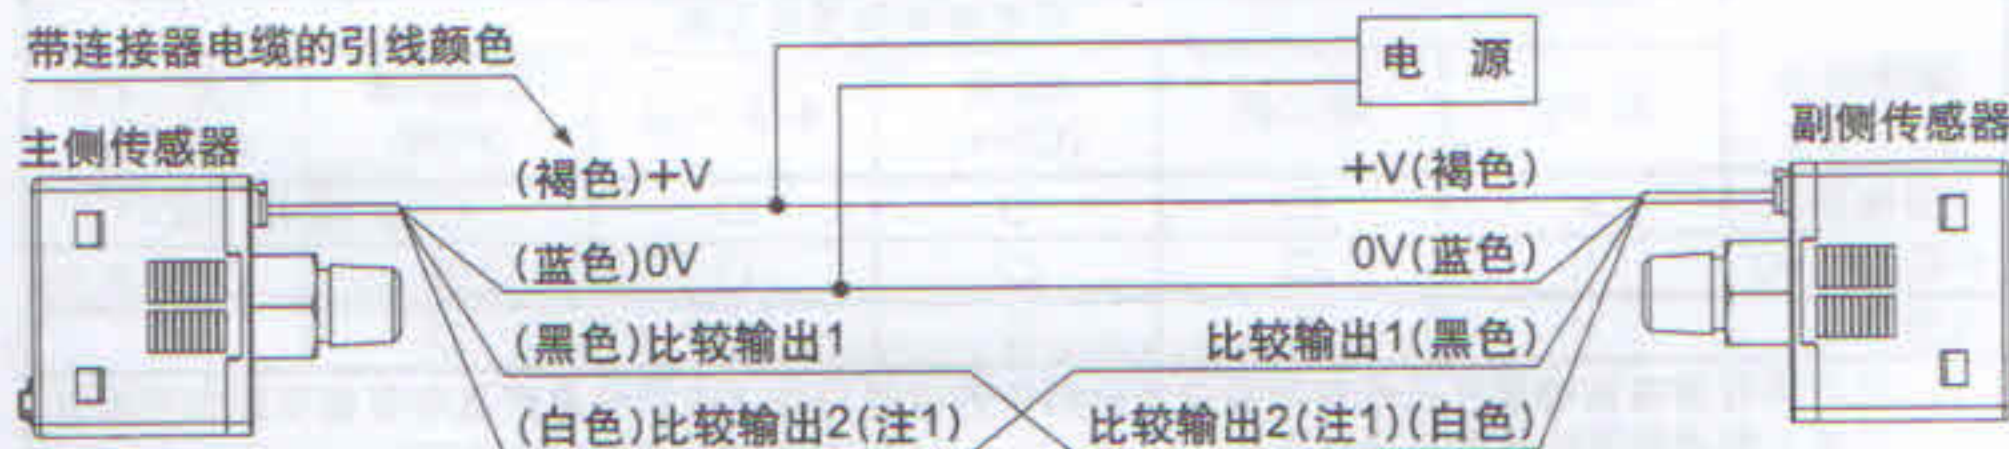

(注1): 高性能型时为模拟电压输出/外部输入。

- 4 同时接通主传感器和副传感器的电源。(注2)(注3)
 - 5 在主传感器的主显示屏上，设定内容为显示橙色的16比特加密的代码，备份开始。
 - 6 副传感器的主显示屏上，和步骤5 相同代码显示绿色时，次显示屏上显示“OK”(备份结束)。
 - 7 切断主传感器和副传感器的电源，拆下接线。
- ※ 重复为其他传感器备份设定内容时，请按步骤3 ~7 进行。
- (注2): 请注意若不同时接通电源，设定内容会无法备份。
(注3): 请注意若接通电源，比较输出1上会输出脉冲输出。


<解除主传感器的设定备份模式>

- 1 接通主传感器的电源(拆下副传感器的接线时)。
- 2 按住模式转换按钮约2秒。

设定项目	说明
次显示屏转换	转换RUN模式中的次显示屏的显示。 “OFF”: 无任何显示 “Unit”: 显示现在的压力单位 “No**”: 显示所要的编号 “Cust”: 显示所要的数字及英文字母(有部分无法显示的文字)、符号
显示速度转换	转换主显示屏上显示的压力值的显示速度。
应差固定值转换	设定EASY模式和窗式比较模式的应差。(8阶段)
显示颜色连动转换(仅限于标准型)	通过转换菜单设定模式的主显示屏的显示颜色，为了连动比较输出1及比较输出2中的任意一个，可转换设定的内容。
ECO模式设定	可抑制消耗电流。 “OFF”: 通常时(ECO模式OFF) “Std”: RUN模式中约5秒不进行按钮操作时，显示屏变暗 “FULL”: RUN模式中约5秒不进行按钮操作时，显示屏熄灭 按任一按钮，都暂时恢复为通常显示。
设定确认代码	可确认现在的设定内容。 关于代码，请参考代码一览表。
设定备份模式	可在副传感器上备份主传感器的设定内容。 详情请参考“12 设定备份功能”。 “ON”: 备份通信设定内容 “ON-L”: 备份通信设定内容，并将副传感器变为按钮锁定状态
复归设定	变为出厂状态。

13 自动参照功能 (仅限于功能型)

- 自动参照功能是指以自动参照输入时的检测压力值为基准压力, 补正设定值的功能。
- 以自动参照输入时的检测压力值P(a)为基准, 设定值1' 自动补正为“设定值1 + P(a)”。

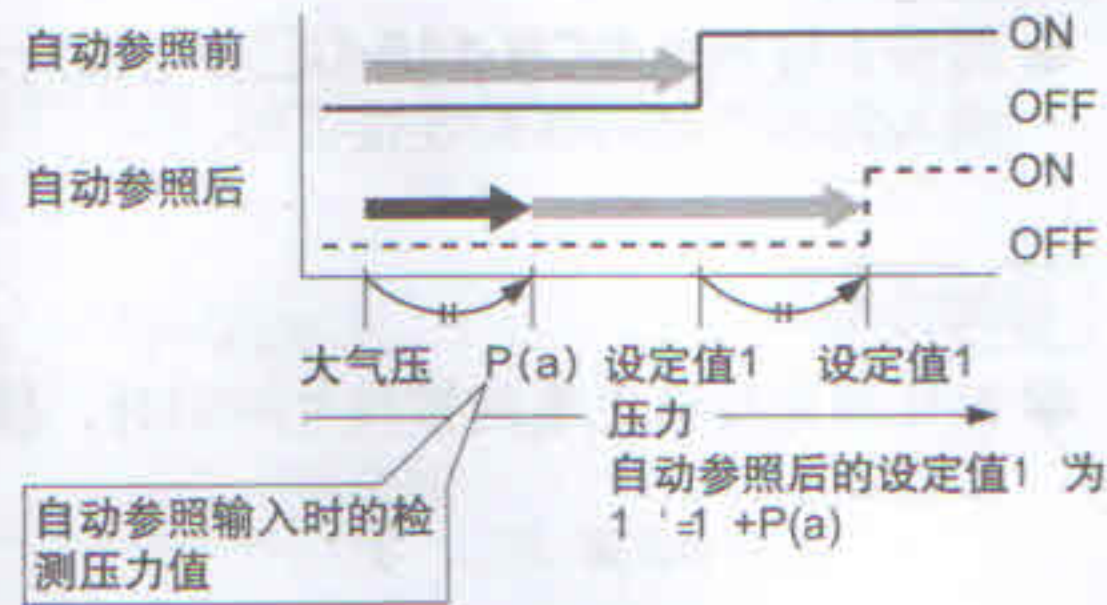


可设定范围及补正后的设定压力范围

- 设定压力范围为对应自动参照功能, 所以比额定电压范围大。

自动参照输入时, 若补正后的设定值超出设定压力范围, 设定值则自动按设定压力范围进行补正。请勿超出设定压力范围。

工作表

<通常工作时(各比较输出N.O.设定)>

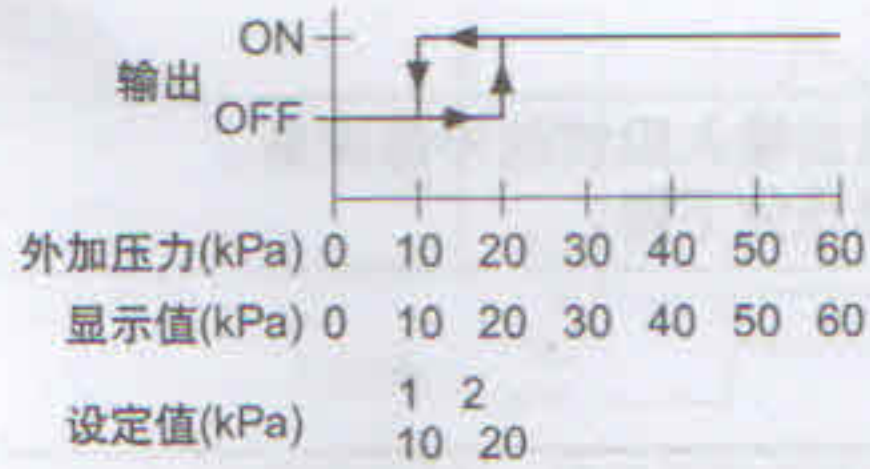

<自动参照输入时(各比较输出N.O.设定)>



(注1): EASY模式及窗式比较模式, 设定值也同样发生转换。

- 自动参照输入时的检测压力值在更改模拟电压输出/外部输入转换功能的设定时, 或重新接入电源时变为“0”。
- 在RUN模式的基准值设定时可确认自动参照输入值。详情请参考“9 RUN模式”的基准值设定。


14 远程校零功能 (仅限于功能型)

- 远程校零功能是指根据外部输入的信号, 同期压力值被强制显示为“0”的功能。

远程校零输入时设定值不被补正。远程校零功能时的压力和设定值请勿超出设定压力范围。

工作表

<通常工作时(各比较输出N.O.设定)>

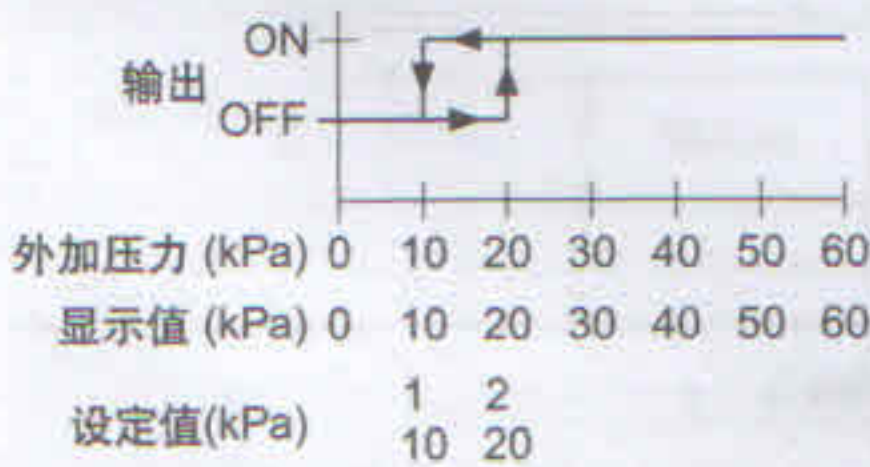

<远程校零输入时(各比较输出N.O.设定)>



(注1): EASY模式及窗式比较模式, 设定值也同样发生转换。

- 远程校零功能在更改模拟电压输出/外部输入转换功能的设定时, 或重新接入电源时, 远程校零值被清除, 返回至以大气压为基准的正常工作状态。在RUN模式的基准值设定时可确认远程校零值。详情请参考“9 RUN模式”的基准值设定。

16 错误显示

错误显示	内容	处理
E-1	负荷短路形成的过大电流。	请切断电源确认负荷。
E-3	校零时加压。	压力孔的外加压力应为大气压, 请重新校零。
E-4	超出额定压力范围进行外部输入。	外加压力应在额定压力范围内。
E-5	通信错误(断线、接触不良等)。	使用备份功能时请确认接线。
E-6	通信错误(机种不同)。	使用备份功能时请确认是否由相同机种构成。
XXX	外加压力超出可显示压力范围的上限。	外加压力应在额定压力范围内。
--XXX	外加压力超出可显示压力范围的下限(逆压)。	

16 主要规格

● 型号

DP-10 [1] [2] [3] [4] [5]

- [1]: 1: 低压型, 2: 高压型
- [2]: 无: 标准型, A: 高性能型
- [3]: 无: R^{1/8}+M5内螺纹螺丝, E: G^{1/8}+M5内螺纹螺丝, M: M5内螺纹螺丝, N: NPT^{1/8}+M5内螺纹螺丝
- [4]: 无: NPN输出型, P: PNP输出型
- [5]: 无: 附带连接器电缆, J: 无带连接器电缆

项 目	标准型		高性能型	
	低压型	高压型	低压型	高压型
压 力 种 类	标准压力			
额 定 压 力 范 围	-100~+100kPa	-0.1~+1.0MPa	-100~+100kPa	-0.1~+1.0MPa
设 定 压 力 范 围	-100~+100kPa	-0.1~+1.0MPa	-100~+100kPa	-0.1~+1.0MPa
耐 压 力	500kPa	1.5MPa	500kPa	1.5MPa
适 用 流 体	非腐蚀性气体			
电 源 电 压	12~24V DC ± 10%			
消 耗 电 流	通常时: 840mW以下(电源电压24V时 消耗电流35mA以下) ECO模式(STD)时: 600mW以下(电源电压24V时 消耗电流25mA以下) ECO模式(FULL)时: 480mW以下(电源电压24V时 消耗电流20mA以下)			
比 较 输 出	<NPN输出型> NPN开路集电极晶体管 ·最大流入电流: 100mA ·外加电压: 30V DC以下 (比较输出和0V之间) ·剩余电压: 2V以下 (流入电流为100mA时)		<PNP输出型> PNP开路集电极晶体管 ·最大流出电流: 100mA ·外加电压: 30V DC以下 (比较输出和+V之间) ·剩余电压: 2V以下 (流出电流为100mA时)	
输 出 工 作	根据按钮操作选择N.O./N.C.			
应 差 (应 差)	最小1digit(可变)(但使用ps单位时为2digit)			
重 复 精 度	±0.1%F.S. ±2digits以内	±0.2%F.S. ±2digits以内	±0.1%F.S. ±2digits以内	±0.2%F.S. ±2digits以内
反 应 时 间	通过按钮操作选择2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1,000ms、5,000ms			
模 拟 电 压 输 出	<高性能·低压型> ·输出电压: 1~5V ·零点: 3V ± 5%F.S.以内 ·幅度: 4V ± 5%F.S.以内 ·直线性: ±1%F.S.以内 ·输出阻抗: 约1kS		<高性能·高压型> ·输出电压: 0.6~5V ·零点: 1V ± 5%F.S.以内 ·幅度: 4.4V ± 5%F.S.以内 ·直线性: ±1%F.S.以内 ·输出阻抗: 约1kS	
外 部 输 入	<高性能·NPN输出型> ·ON电压: 0.4V DC以下 ·OFF电压: 5~30V DC或开路 ·输入电阻: 约10kS ·输入时间: 1ms以上		<高性能·PNP输出型> ·ON电压: 5V~+V DC ·OFF电压: 0.6V DC以下或开路 ·输入电阻: 约10kS ·输入时间: 1ms以上	
周 围 温 度	-10~+50°C (注意不可结露、结冰) 存储: -10~+60°C			
周 围 湿 度	35~85%RH, 存储: 35~85%RH			
温 度 特 性	±0.5%F.S. (20°C基准)	±1%F.S. (20°C基准)	±0.5%F.S. (20°C基准)	±1%F.S. (20°C基准)
材 质	本体外壳: PBT(玻璃纤维加固)、LCD显示屏: 丙烯 压力孔: SUS303, 安装螺部: 黄铜(镀锌) 密封圈: H-NBR, 开关: 硅酮橡胶			
重 量	约40g(DP-100-E型: 约45g, DP-100-M型: 约30g)(仅限于本体)			
附 件	CN-14A-C2(附带连接器电缆, 长2m)(J型另售), 单位转换封条: 1个			

16 注意事项



警告

DP-100系列设计为用于非腐蚀性气体。不可用于液体或腐蚀性气体。

- 本产品是以在工业环境中使用为目的的开发、制造的产品。
- 请在额定电压范围内使用。
- 请勿使压力超出耐压值, 否则会损坏隔膜并影响正常操作。
- 请确认在电源关闭状态下进行接线。
- 错误接线会引起故障。
- 请确认电源电压的变化不超出额定范围。
- 如果电源由通用开关调节器提供, 请确保电源机架接地端子(F.G.)接地。
- 如果在该产品附近使用产生噪音的设备(开关调节器、变频电动机等), 请将设备机架接地端子(F.G.)稳妥接地。
- 电源接通后的短时间(0.5s)内, 请勿使用。
- 请勿将电线与高压线或动力线并行接线或同一电线管内运行线路。这可能会由于感应而引起误动作。
- 在强磁场内会无法发挥性能。
- 请勿在有过度水蒸气、灰尘等的场所使用本产品。
- 请勿将传感器与水、油、油脂或有机溶液, 如稀释剂等直接接触。
- 请勿将电线等插入压力孔, 否则会损坏隔膜并影响正常操作。
- 请勿使用点状或尖状物操作按钮。
- 请勿对电缆根部分加上压力, 比如勉强弯曲、硬拉等。
- 0.3mm²以上的电缆可延长至100m。但作为CE适用品使用时, 请使连接本产品的电源线不超过10m。

制造商: 松下电工神视电子(苏州)有限公司

http://panasonic-electric-works.net/sunx

地址: 江苏省苏州市苏州新区火炬路97号

电话: 0512-6843-2580 传真: 0512-6843-2590

敬请垂询: 松下电工(中国)有限公司

北京分公司: 北京市朝阳区建国路79号华贸中心2号写字楼6层 电话: 010-5925-5988

控制机器Call Center 客户服务中心

免费电话: 800-820-3096 免费传真: 800-820-3097

在中国印刷

© Panasonic Electric Works SUNX Co., Ltd. 2011